

Montage d'un moteur Linmot sur un guidage LW


Ne pas monter de palier PB01 sur le stator

-
- 1/** Visser l'avant du stator sur le bloc AV du guidage (4 vis)
Visser l'arrière du stator sur le bloc AR du guidage (4 vis)



- 2/** Insérer le racleur rouge (lèvre racleuse vers l'extérieur)
sur les 2 blocs

-
- 3/** Insérer le slider par l'arrière (au travers de la plaque AR)
(orientation suivant recommandations LinMot)
Mettre la butée cylindrique sur l'avant du slider
Placer la vis et les rondelles cuvettes (voir croquis)
Mettre du **frein filet normal** sur la vis

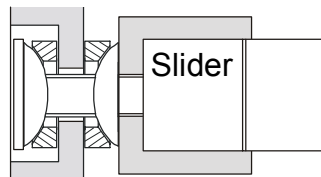

-
- 4/** Vérifier que le slider est **bien centré** par rapport au racleur
dans son logement
Bloquer la vis en bout du slider, le guidage **en position rentrée**



-
- 5/** Vérifier la course maxi